




Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

PROBLEMEN MET BRINK ALLURE NA STROOMSTORING 18 mei 2018

Na de stroomonderbreking van 18 mei 2018 (bijna 8 uren) blijken een aantal Brink Chromotherm thermostaten te zijn ontregeld. Dit wordt veroorzaakt doordat het back up systeem van de thermostaat ook maar ca. 8 uren werkt. De verstoring manifesteert zich door het niet meer kunnen starten van de verwarming, ook niet op manual en de schakelaar op de thermostaat voor de ventilator werkt niet meer.

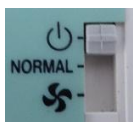

Het probleem kan opgelost worden door de thermostaat te resetten. De thermostaat moet hiervoor los genomen worden van de muur.



Onderkant van thermostaat, lipje omhoog en van de muur af duwen.




detail lipje

Voorste gedeelte kan dan scharnierend naar voren worden getrokken en daarna worden afgenomen, de muurplaat blijft vast zitten.

Voorkant afnemen



muurplaat

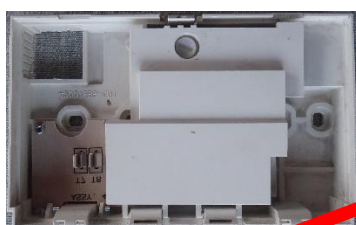

achterkant van de voorkant





Reset knopje enkele seconden ingedrukt houden.

Thermostaat in omgekeerde volgorde weer aan de muur bevestigen.

Ventilatorschakelaar zou nu weer moeten werken en op manual zou de verwarming het weer moeten doen.

LET OP:

Na resetten is Uw persoonlijke programma van de thermostaat vervangen door de fabrieksinstelling.

U moet Uw persoonlijke programma opnieuw instellen!

Namens het E-team: Wim Albersen

E: ET@BFGR.nl